




4. Verrastung der Crimpkontakte im Isolierkörper sicherstellen
4. Make sure the crimp contacts locate positively into the insert

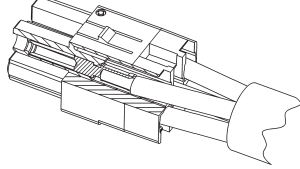

5. Einsatz ins Gehäuse zurückschieben (Symbole beachten) und verrasten
5. Please use alignment symbols to push the insert back into the hood until it snaps into place

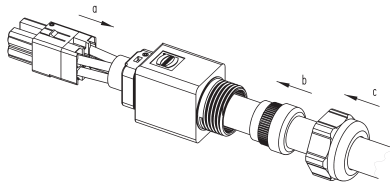

 6. Kabelverschraubung mit 3,75 Nm Drehmoment festziehen
- Fix cable gland with a tightening torque of 3.75 Nm




Montageanleitung Assembly Manual




Han® PushPull Power 4/0 Crimp

1. Kabel durch Verschraubung und Gehäuse einführen
2. Kabel abmanteln: Abisolierlänge (x) Metall 35 mm
Abisolierlänge (x) Kunststoff 30 mm
und Litzen abisolieren: Abisolierlänge 6,5 mm

1. Push cable through cable gland into the hood
2. Remove cable jacket: stripping length (x) metal 35 mm
stripping length (x) plastic 35 mm
and strip stranded wires stripping length 6.5 mm

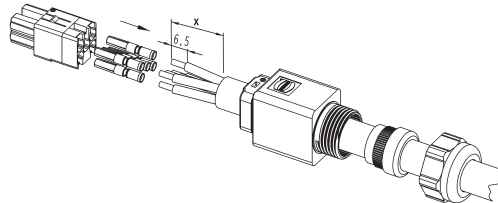

3. Han® P Crimpkontakte auf Kabelenden crimpen und Kontakte in den Isolierkörper schieben
3. Crimp Han® P crimp contacts and load contacts into the insert

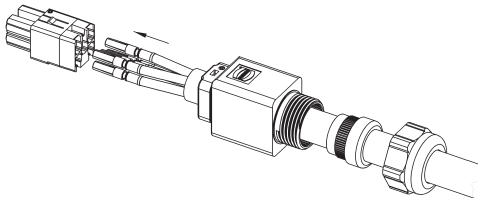

HARTING Electric GmbH & Co. KG

Wilhelm-Harting-Straße 1 | D-32339 Espelkamp
Fon: +49 57 72 47-97100 | Fax: +49 57 72 47-124
Internet: www.HARTING.com
E-Mail: HARTING.Electric@HARTING.com

09 35 231 0423/99

Bestell-Nummer 09 35 231 0423/99

Stand: Februar 2008

Montageanleitungen/Han_PushPull_Power40/
PushPull_Power_Crimp/MA_PushPull_P40_Cr_09_35_231_0423.indd